

matr. nr. 14 aa

dato: 5.11.79

MARKLEDET 1A

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1977

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage,

vinkelhus med garage/udhus

fagdeling: ingen

gulvkote: 12,50

sokkelhøjde: 0,20 - 0,30 m

gesims: + 2,10 m tagryg: + 6,00 m

tag: halvvalmet stråtag med 4 brede taskerviste

ydevæg: grundmur, blank mur, røde flammeste

vinduer: 2- og 3-rammede, enkelte større alle småsprossede

døre: dels fyldningsdøre, dels småsprossede glasdøre

bagside: små højtsiddende vinduer, også småsprossede


mindre bygninger: garage med udhus, samme sten, halvvalmet tag, blå glaserede teglsten, dobbelt finérport med stålramme

vedligeholdelse: god - nyt hus i gammel stil

bevaringsværdi: tja - virker lidt for "velfriseret" i forhold til omgivelserne.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000

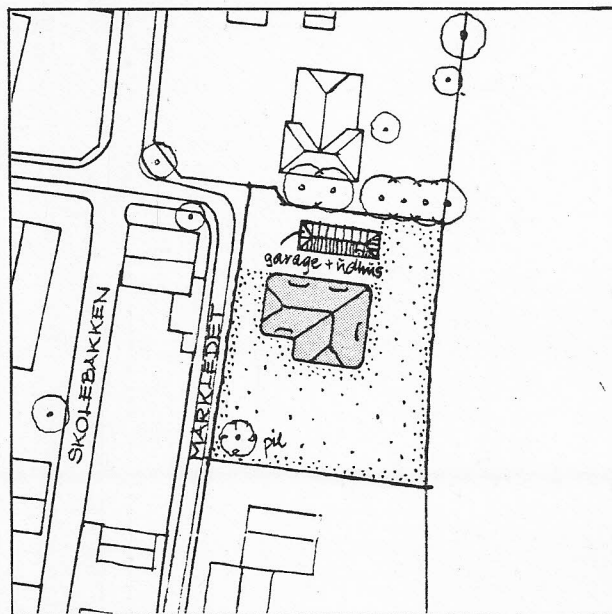

AREALER:

grundareal 1000 (769)

etageareal 173 bebygg.areal 139

ANVENDELSE:


bolig 173 erhverv

andet

udnyt.tagetage fuldt = 67 kelder

udhus(e) + garage/earport 33

BEBYGGELSESPROCENT: 17

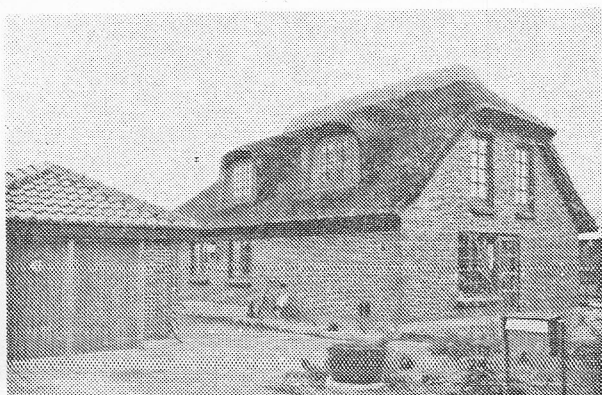


BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1952til/ombygning: 1977antal etager/bygningsform: 1 etage,
moderniseret landarbejderhus med udhus
og carportfagdeling: 3 fag?gulvkote: 13,50sokkelhøjde: 0,20 - 0,30 mgesims: + 2,25 m tagryg: + 6,50 mtag: nyt 45° sadeltag, sorte bølgeplader, muret skorsten, stort udhæng over terrasse og balkon i S gavlydevæg: grundmur, pudset, malet brækket hvid over mørkegrå sokkel, gavlene træbeklædtevinduer: moderne udelte, mørkt trædør: 1 1/2 trin op til glasdoor med lodrette lamellermindre bygninger: 1. udhus med halvtag, pudset som huset, 2. carport af træ, halvtagvedligeholdelse: godbevaringsværdi: modernisering ikke gennemført i overensstemmelse med stedets tradition.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000

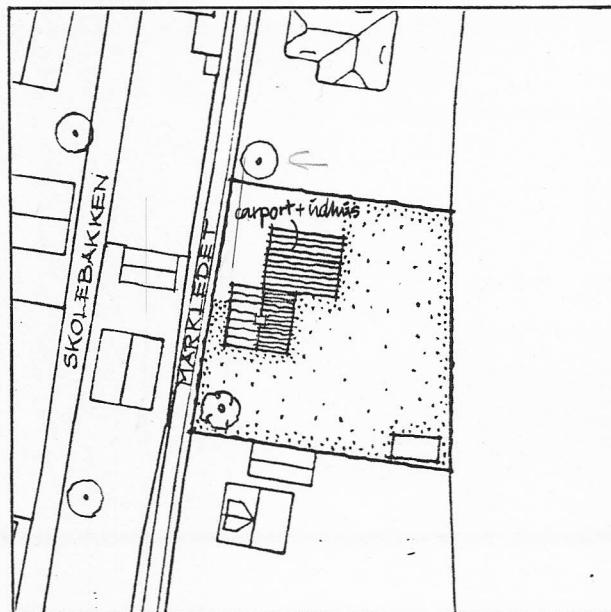

AREALER:

grundareal 1450

etageareal 129

bebygg.areal 119

ANVENDELSE:

bolig 129

erhverv

andet


udnyt.tagetage fuldt = 37

kælder 8

udhus(e)

garage/carport 27

BEBYGGELSESPROCENT: 12

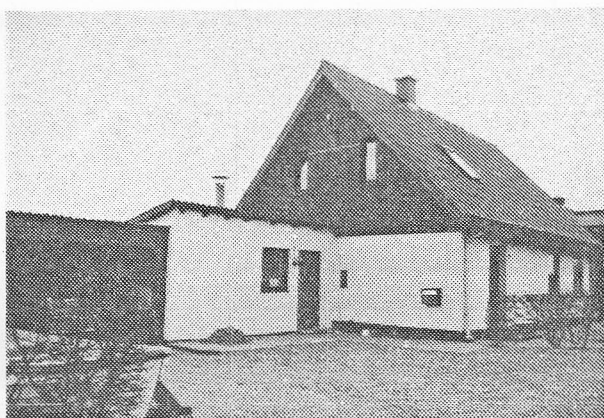


BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1954til/ombygning: 1977antal etager/bygningsform: 1 etage, moderniseret landarbejderhus med garagefagdeling: 2 faggulvkote: 13,50sokkelhøjde: 0,50 - 0,60 mgesims: + 2,30 m tagryg: + 6,50 mtag: nyt 45° sadeltag, sorte bølgeplader, muret skorsten, stor træklædt tagkvist, stort udhæng over terrasse og balkon i S gavlydervæg: grundmur, blank mur, røde sten over høj brun sokkel, S gavl stænkpudset, træklædt balkonvinduer: moderne store udelte, nogle med skodderdør: 4 trin op til gul glasdør med lodrette lamellerbagside: kældernedgangmindre bygninger: garage, røde sten, 10° sadeltag, sorte bølgeplader, vippeportvedligeholdelse: godbevaringsværdi: modernisering ikke gennemført i overensstemmelse med stedets byggeskik.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000

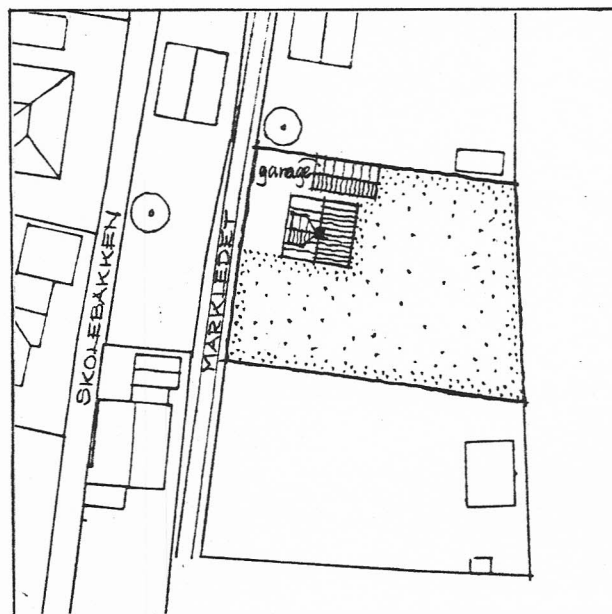

AREALER:

grundareal 1000

etageareal 95 bebygg.areal 88

ANVENDELSE:


bolig 95 erhverv

andet

udnyt.tagetage delvis = 39 kelder 49

udhus(e) garage/carport 32

BEBYGGELSESPROCENT: 10

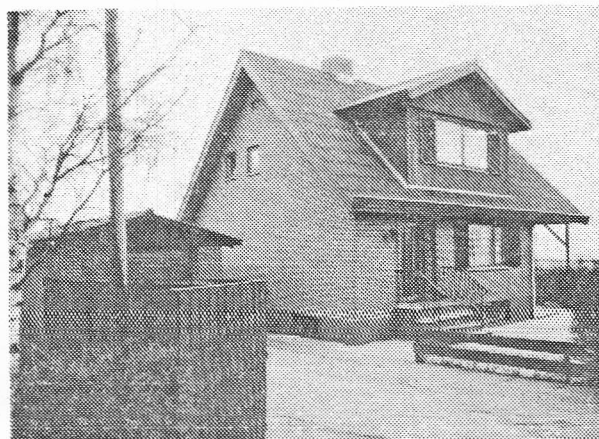

matr. nr. 14^t

dato: 5.11.79

MARKLEDET 5

BESKRIVELSE:

ubebygget grund, rester af en muret bygning.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 1000

etageareal

bebygg.areal 0

ANVENDELSE:

bolig

erhverv

andet

udnyt.tagetage

kælder

udhus(e)

garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT:

0

matr. nr. 14^g

dato: 5.11.79

MARKLEDET 7

BESKRIVELSE:

ubebygget grønt område, brønd til vand-
værk.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 648

etageareal

bebygg.areal 0

ANVENDELSE:

bolig

erhverv

andet

udnyt.tagetage

kælder

udhus(e)

garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 0